



«Технология конструкционных материалов и материаловедение»

Лабораторная работа №1

2016

Лабораторная работа №7

ЗАКАЛКА СТАЛИ

Цель работы

- ознакомиться с практикой закалки стали и изучить влияние химического состава и охлаждающей среды на структуру и свойства стали после термической обработки.



Приборы и материалы:


1. Образцы углеродистой стали 40 и легированной 40Х в отожженном состоянии.
2. Твердомер Роквелла.
3. Металлографический микроскоп.
4. Лабораторная электропечь.
5. Закалочные ванны с водой и маслом.
6. Микрошлифы сталей 40 и 40Х в исходном отожженном состоянии и после нагрева выше A_{c3} с последующим охлаждением в различных средах (в воде, масле, на воздухе).



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Закалка - это термическая обработка, которая заключается в нагреве стали выше критических температур, выдержке при этих температурах и охлаждении со скоростью выше критической. Закалке подвергают детали, содержащие $> 0,3\%$ углерода. С меньшим содержанием углерода – незакаливающиеся стали!

Цель закалки – получение мартенситной структуры с равномерным распределением углерода, обеспечивающей повышение твёрдости и прочности.

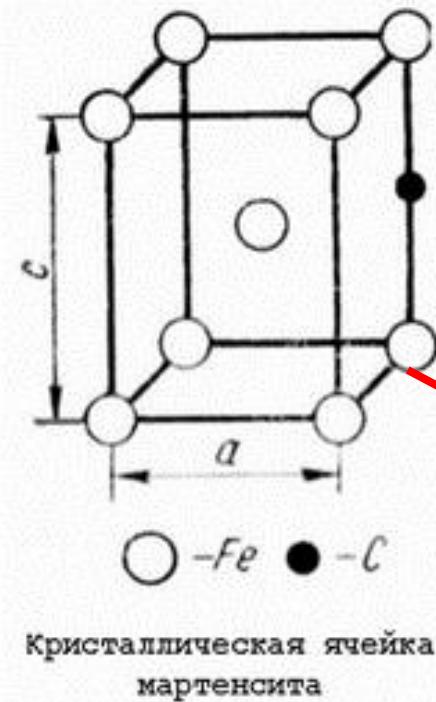

Мартенсит - это пересыщенный твердый раствор внедрения угле-рода в Fe_α .




Для закалки необходимо выбрать нагревательную среду, температуру нагрева, время выдержки при этой температуре и охлаждающую среду.

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ДОЭВТЕКТОИДНЫХ СТАЛЕЙ

Температура нагрева под закалку зависит от химического состава стали и определяется положением критических точек A_{c1} и A_{c3} .
Доэвтектоидные стали для закалки следует нагревать до температуры на **50-60 °С выше A_{c3} (выше линии GS)**.

В случае закалки от температур выше A_{c1} , но ниже A_{c3} (с межкритического интервала), кроме мартенсита в структуре будет присутствовать феррит.

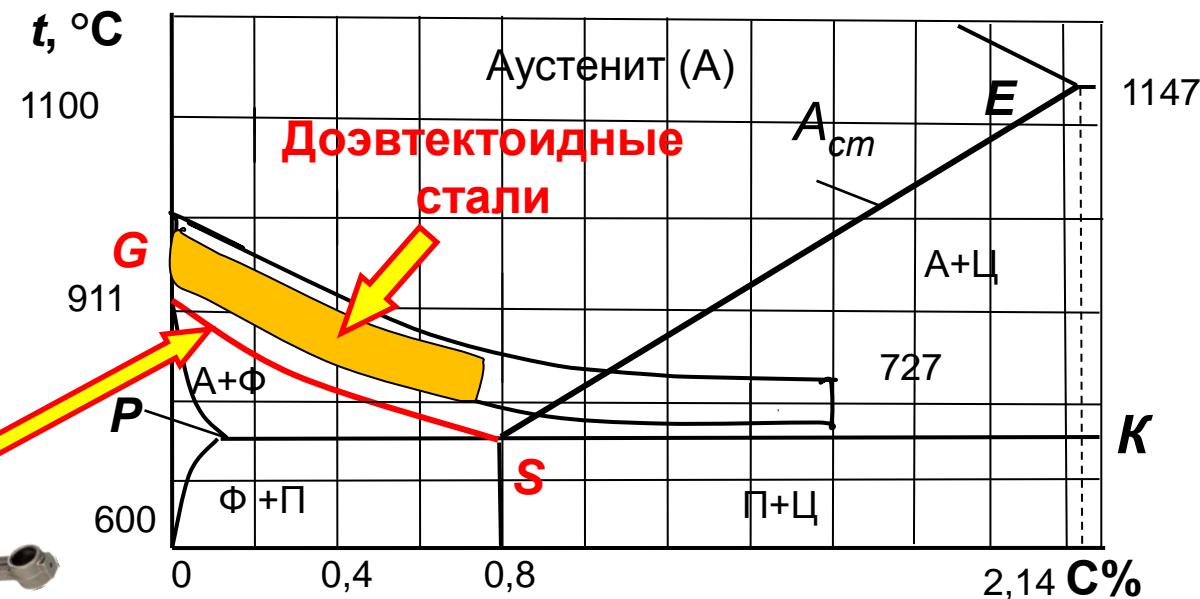


Феррит снижает твердость и прочность стали, вследствие этого закалку доэвтектоидных сталей от температур, соответствующих интервалу (A_{c1} - A_{c3}), не производят.

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ЗАЭВТЕКОИДНЫХ СТАЛЕЙ

Заэвтектоидные стали под закалку нагревают до температуры на 50-60 ° С выше A_{c1} (линия PSK). После закалки образуется структура мартенсита с некоторым количеством вторичного цементита.

Присутствие цементита в структуре закаленной заэвтектоидной стали повышает ее твердость и износостойкость, что необходимо для инструментальных сталей.

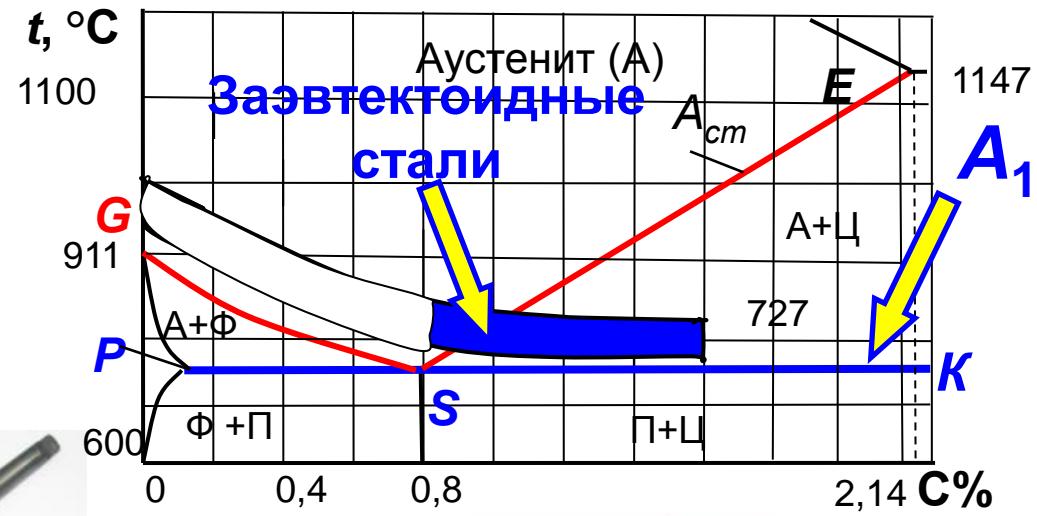

Заэвтектоидные стали нецелесообразно нагревать выше температуры A_{c3} , так как это приводит к росту зерна аустенита, растворению вторичного цементита, возникновению закалочных напряжений, интенсивному окислению и обезуглероживанию поверхности детали.,

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ПРИ ЗАКАЛКЕ

Чтобы избежать окисления и обезуглероживания поверхности детали нагрев необходимо производить в **защитных газовых средах** (контролируемые атмосферы), **соляных ваннах**, **расплавленном металле**, **в вакууме**.

Выдержка (τ) детали в печи или ванне, необходимая для прогрева массы металла и завершения фазовых превращений, зависит от среды, в которой происходит нагрев, размеров детали, химсостава стали.



$$\tau = d \cdot 1 \text{ мин}$$


Продолжительность выдержки в газовой среде (воздухе) составляет **1 минуту на 1 мм толщины или диаметра детали**.

Соотношение выдержек в различных нагревательных средах примерно следующее: если принять время выдержки в газовой среде 1, то в расплавленных солях она равна 0,5, в расплавленных металлах - 0,25.

ВЫБОР СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ

Скорость охлаждения при закалке должна быть быстрой, чтобы обеспечить формирование мартенсита (не допустить распада аустенита) и не вызвать таких закалочных напряжений, которые могут привести к образованию трещин.

Для получения мартенситной структуры по всему сечению детали необходимо, чтобы скорость охлаждения и поверхности и сердцевины была выше критической $V_{\text{охл}} > V_{\text{кр}}$.

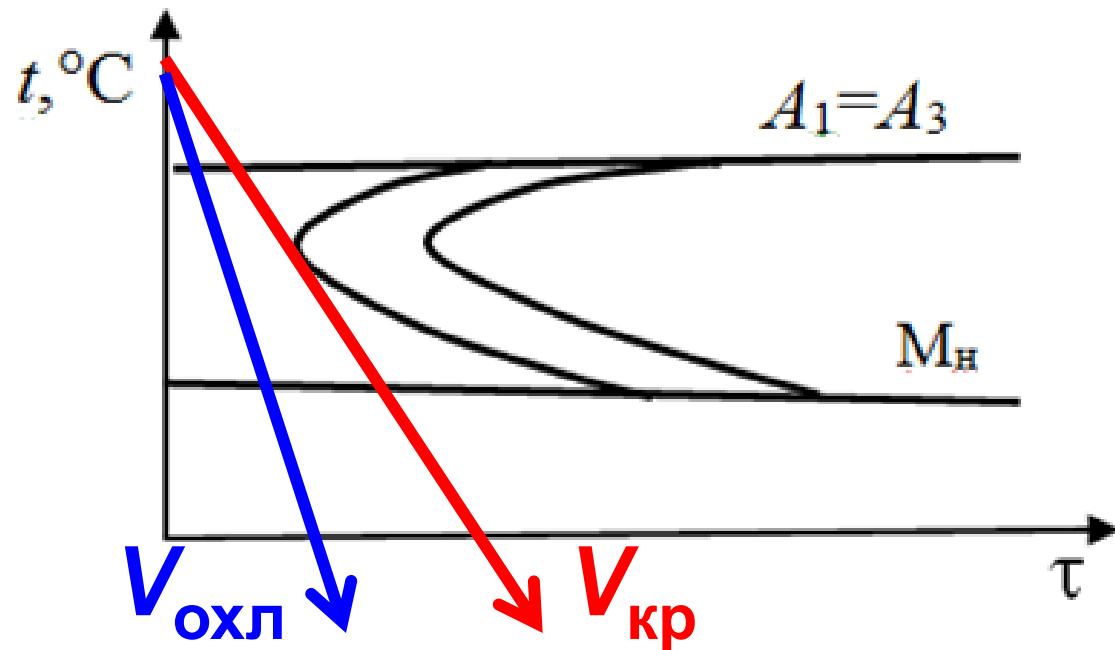

В противном случае в поверхностном слое и в сердцевине детали после закалки будет различная структура, а следовательно, и разные свойства.

ВЫБОР СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ

Критическая скорость охлаждения, необходимая для получения мартенсита, обусловлена химическим составом стали. Чем больше легирующих элементов содержит сталь, тем меньше ее критическая скорость охлаждения, и тем легче получить мартенсит при закалке.


В качестве охлаждающей среды чаще всего используют **воду**, водные растворы солей и щелочей, минеральное **масло**.



Углеродистые стали имеют высокую критическую скорость ($V_{\text{кр.угл}}$), поэтому их охлаждают в **воде** – очень интенсивном охладителе.

ВЫБОР СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ


Легирующие элементы сдвигают с-образную диаграмму вправо, увеличивают инкубационный период и уменьшают критическую скорость охлаждения ($V_{\text{кр.лег}} < V_{\text{кр.угл}}$), поэтому легированные стали закаливают в масле.

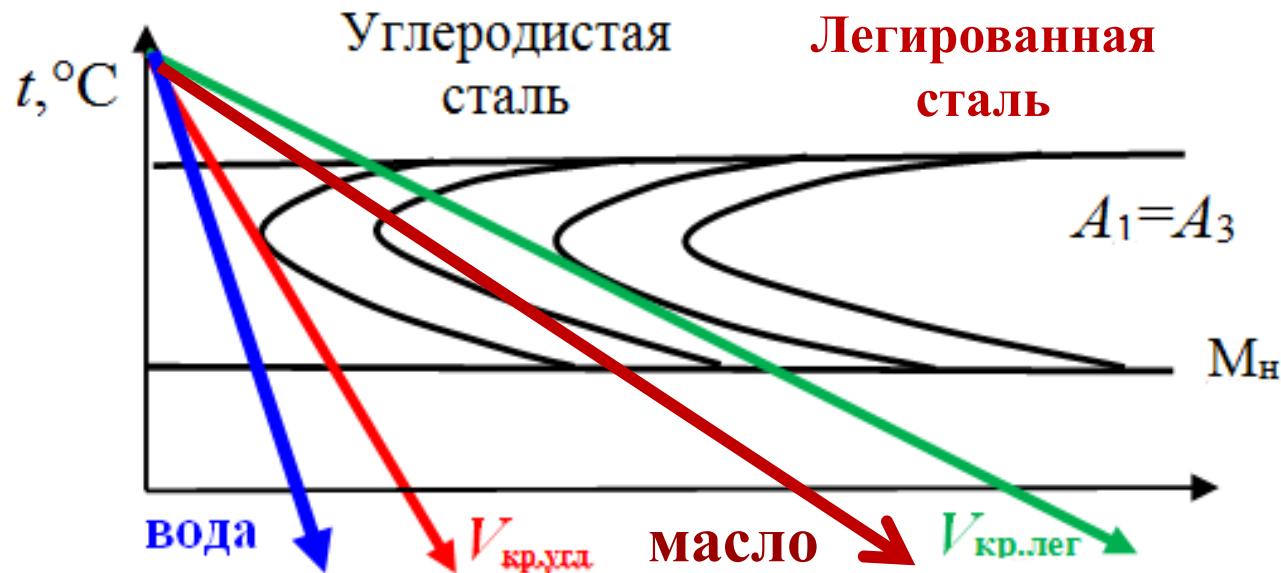

Охлаждение в минеральном масле, отводящем тепло с меньшей скоростью, чем вода, способствует снижению закалочных напряжений.

ТВЁРДОСТЬ МАРТЕНСИТА

Твердость мартенсита, полученного при закалке, определяется количеством углерода в стали: чем больше углерода в мартенсите, тем выше его твердость.


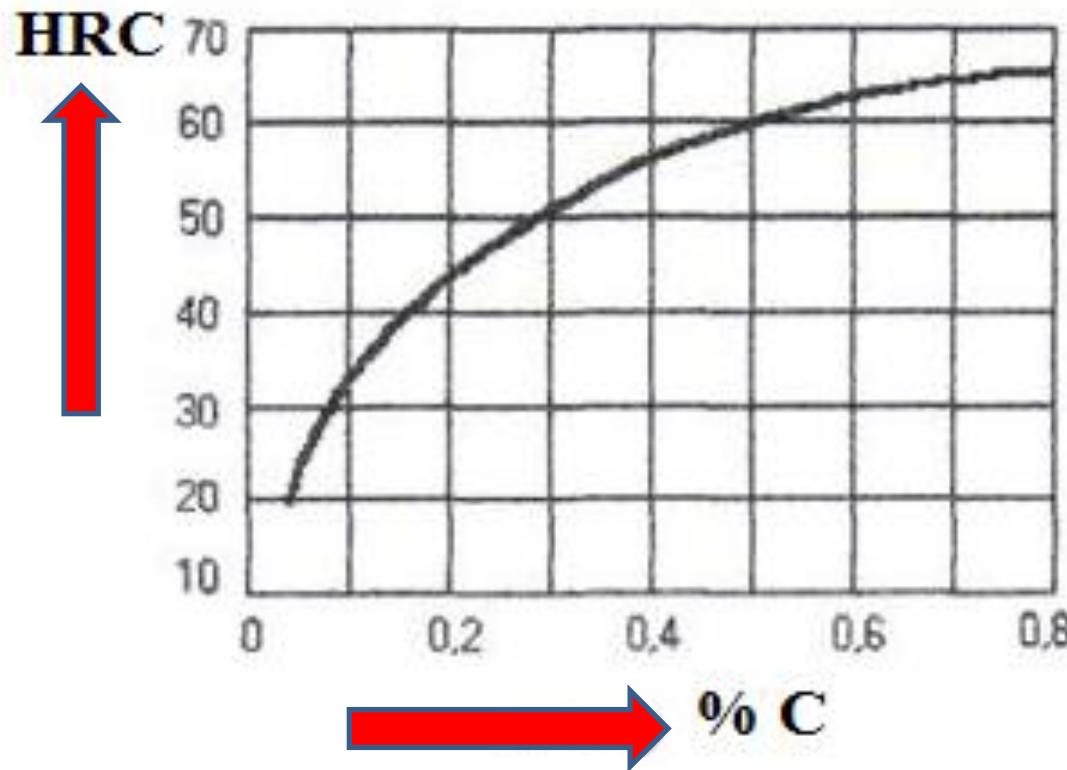


Стали с содержанием углерода менее 0,3% имеют низкую твёрдость и являются незакаливающимися.


ДЕФЕКТЫ ЗАКАЛКИ

Для того, чтобы избавиться от остаточного аустенита, закаленные изделия следует охлаждать до температуры ниже M_c . Такая обработка называется **обработкой холодом**.

К основным дефектам при термической обработке относятся: недостаточная твердость; завышенная твердость; коробление и образование трещин; окисление и обезуглероживание.

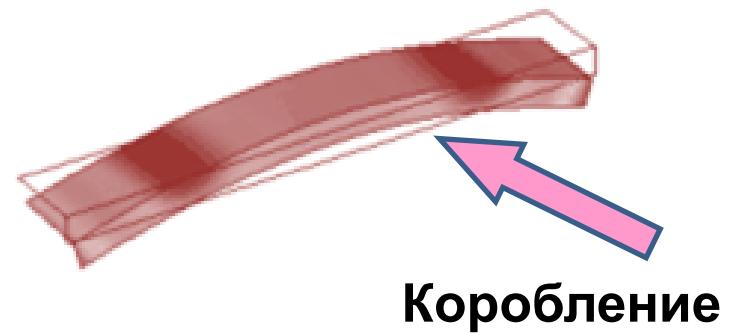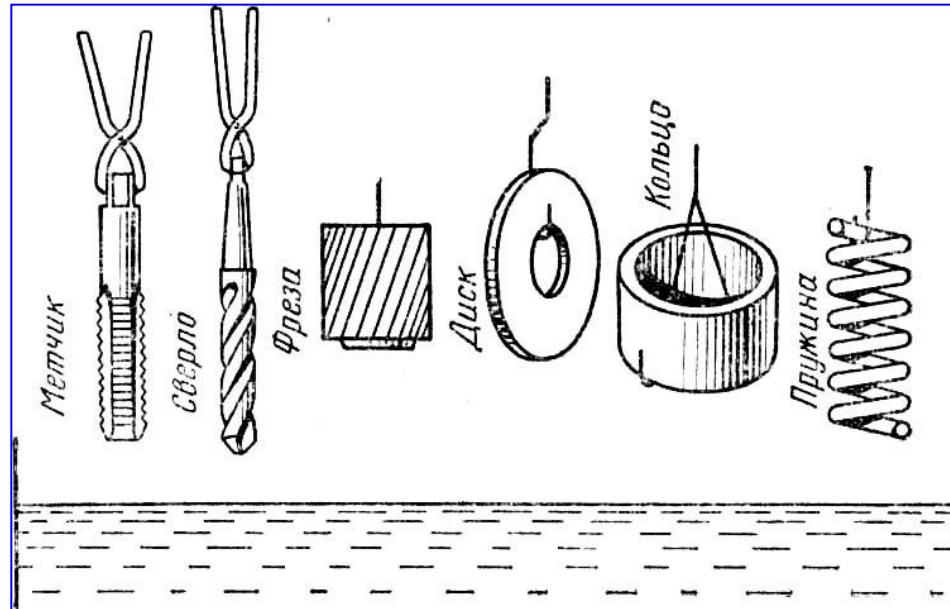

Закалочная
трещина

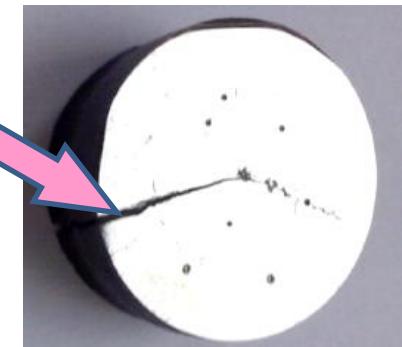

Чтобы не допустить коробления длинные изделия нагревают и охлаждают в вертикальном положении или в заневоленном состоянии.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- 1) На каждую группу из 3-4 студентов получить образцы сталей 40 и 40Х в отожженном состоянии.
- 2) Используя справочник, ознакомиться с химическим составом сталей 40 и 40Х, выбрать для них температуру нагрева под закалку, определить время выдержки при температуре нагрева, учитывая сечение образцов.
- 3) Измерить твердость образцов в исходном состоянии.
- 4) Изучить микроструктуру образцов обоих сталей.
- 5) Загрузить по три образца каждой стали в печь, нагретую до необходимой температуры, и выдержать при этой температуре нужное время.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

6) Охладить по одному образцу каждой стали в воде, масле и на воздухе. Следует иметь в виду, что термообработка с охлаждением на воздухе - это нормализация, а не закалка, и используется в данной работе для оценки влияния охлаждающей среды на структуру и свойства.

7) Измерить твердость термообработанных образцов.

8) Изучить микроструктуру термообработанных образцов с помощью металлографического микроскопа.

9) Оформить отчет о работе.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ

Отчёт о работе должен включать:

- 1) Цель работы.
- 2) Краткое изложение теоретических основ работы.
- 3) Данные о твердости сталей 40 и 40Х в исходном состоянии и после термической обработки, внесенные в табл. 1.
- 4) Микроструктуры сталей различных марок в отожженном состоянии и после термической обработки по разным режимам.
- 5) Анализ влияния охлаждающей среды на структуру и свойства сталей различных марок.
- 6) Выводы.

Таблица 1 - Твердость сталей 40 и 40Х в отожженном состоянии и после термообработки по разным режимам

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ


- 1) Что такое закалка стали?
- 2) До каких температур необходимо нагревать под закалку доэвтектоидные и заэвтектоидные стали и почему?
- 3) Какие нагревательные среды используются при нагреве под закалку?
- 4) Как определить время выдержки при нагреве под закалку?
- 5) Что такое мартенсит? От чего зависит его твёрдость?
- 6) Что такое критическая скорость охлаждения?
- 7) Какие охлаждающие среды используют для закалки углеродистой и легированной стали?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ


- 1) Изучить оборудование для термической обработки.**
- 2) Ознакомиться с современными охлаждающими средами.**
- 3) Изучить мероприятия, которые позволяют избежать дефектов закалки.**
- 4) Привести существующие специальные способы закалки, позволяющие уменьшить внутренние напряжения.**

Протокол к лабораторной работе №8

«Закалка стали»

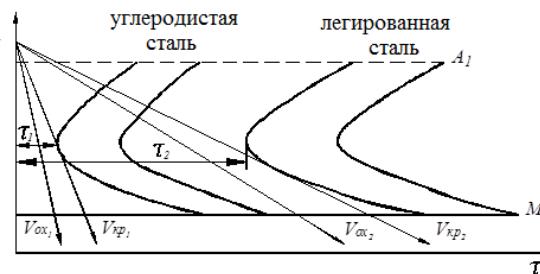

Марка стали	Твёрдость в отожжённом состоянии		Температура нагрева под закалку, °C	Твёрдость после нагрева и охлаждения		
	HRB	HBW		в воде	в масле	на воздухе
40						
40Х						

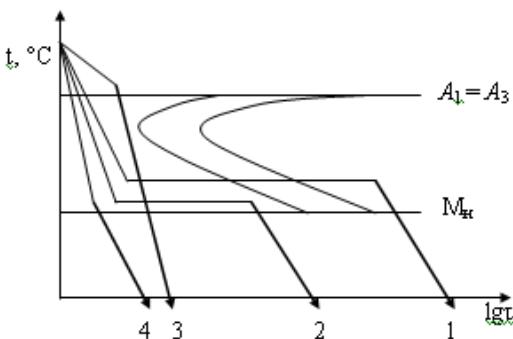


Специальные виды закалки: 1 – изотермическая, 2 – ступенчатая, 3 – с подстуживанием, 4 – прерывистая

Выполнил: ст. гр. _____

Принял: _____

Микроструктуры стали в исходном состоянии и после термической обработки


Сталь 40

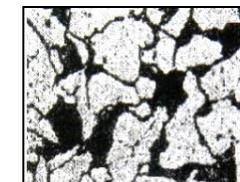

Сталь 40Х





Исходное состояние (отожжённое)

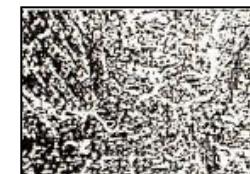

Охлаждение в воде



Охлаждение в масле

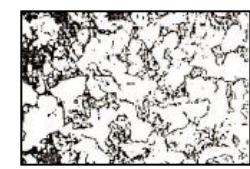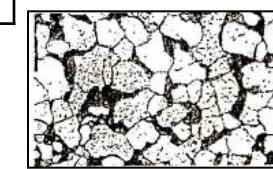

Охлаждение на воздухе (нормализация)