

Производство чёрных и цветных металлов

Лабораторная работа 6

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ХИМИЧЕСКУЮ НЕОДНОРОДНОСТЬ СЛИТКОВ СТАЛИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

Иссследование влияния различных факторов на химическую неоднородность слитков стали

Цель работы — освоить методы исследования химической неоднородности, изучить влияние различных факторов на ликвацию химических элементов.

Оборудование, приборы, материалы

- 1. Образцы для исследования ликвации серы.
- 2. Набор наждачной бумаги.
- 3. Травители и фильтровальная бумага.
- 4. Засвеченная фотобумага.

Макроструктура — это строение материала, которое изучают невооруженным глазом или при небольших увеличениях (до 30 раз) с помощью лупы. Исследование макроструктуры называют макроструктурным анализом (макроанализ).

Одна из задач макроанализа — изучение химической неоднородности распределения элементов (серы, фосфора, кремния и т.д.).



Макроанализ широко используется в заводской практике для контроля ликвации химических элементов в слитках чугуна и стали.

Жидкая сталь представляет собой однородный раствор углерода, кремния, марганца, фосфора, серы, кислорода и газов в жидком железе, но содержание этих примесей в различных точках стального слитка неодинаково. Ликвация — это химическая неоднородность в распределении химических элементов, она возникает при затвердевании слитка.

Причиной возникновения ликвации является TO. ЧТО растворимость ряда примесей в твердом растворе ниже, чем в жидком. Вследствие этого растущие при затвердевании ОСИ содержат меньшее примесей, кристаллов количество чем сталь (так называемый процесс «избирательной исходная кристаллизации»), а остающийся жидкий металл обогащается примесями.


Склонность к ликвации различных элементов, содержащихся в стали, неодинакова. Степень ликвации обычно характеризуют следующим выражением:


$$\frac{C_{\text{max}} - C\min}{C_{\text{xx}}} 100\%$$


где С — максимальное, минимальное и среднее содержание элемента в той или иной части слитка.

Различают ликвацию: дендритную, зональную, гравитационную.

Различают ликвацию: дендритную, зональную, гравитационную.

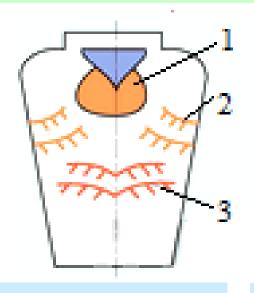

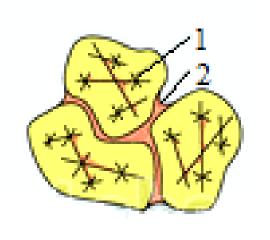

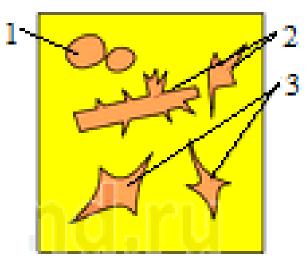

Зональная ликвация:

1 - ликвационное пятно,

2 – внеосевая ликвация,

3 – осевая ликвация.

Дендритная ликвация:

1- внутридендритная,

2 – междендритная.

Неметаллические включения:


1 - округлые,

2 – дендритные,

3 – плёночные.

При формировании кристаллов – дендритов часть жидкости, обогащенной ликватами, останется между растущими ветвями и затвердеет в междендритных участках. Таким образом, содержание примеси в осях дендритов будет ниже, чем в межосных объемах. Возникнет так называемая дендритная ликвация.

Кроме этого, обогащенная примесями жидкость будет перемещаться в направлении от фронта затвердевания.

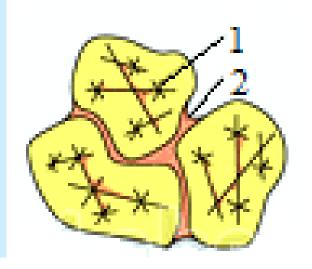

При этом могут возникать объемы с повышенной концентрацией примеси, которые, затвердевая в последнюю очередь, образуют зональную ликвацию.

Дендритная ликвация — это неоднородность стали в пределах одного кристалла (дендрита); она возникает в результате избирательной кристаллизации.

Наибольшей склонностью к дендритной ликвации обладают сера, фосфор и углерод.

Вместе с тем дендритной ликвации подвержены также кремний, марганец, вольфрам, хром, молибден и ряд других элементов.




Величина дендритной ликвации, различие между содержанием отдельных элементов в осях и межосных пространствах дендритов достигает существенных значений,

так степень дендритной ликвации в 3-т слитке составляет, %: серы около 200, фосфора 150, углерода 60, кремния 20, марганца 15.

Отрицательное влияние дендритной ликвации проявляется в том, что она вызывает появление в готовой стали полосчатой структуры: при прокатке оси дендритов и межосные участки вытягиваются, образуя волокна или полосы, обладающие неодинаковым составом и свойствами.

Структурная же полосчатость, а также вытягивающиеся вдоль волокон неметаллические включения

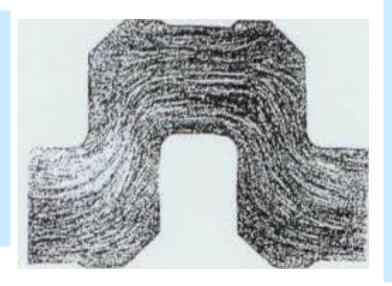


вызывают анизотропию механических свойств металла в продольном и поперечном относительно оси прокатки направлениях:

пластические свойства стали в поперечном направлении оказываются более низкими, чем в продольном.

Зональная ликвация — это неоднородность состава стали в различных частях слитка. Она достигает больших значений, чем дендритная ликвация и представляет существенно большую опасность.

К образованию **зональной** ликвации склонны сера, фосфор, углерод И кислород. Зональной же ликвации марганца, кремния, хрома, никеля, вольфрама, ванадия титана практически не наблюдается.

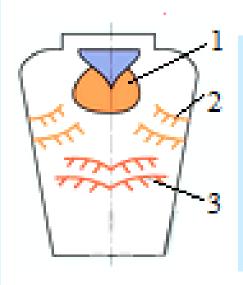


Наибольшей склонностью к зональной ликвации обладает сера, несколько меньшей фосфор и еще меньшей — углерод.

Зональная ликвация вызывает неоднородность свойств в различных частях стальных изделий и может вызывать отбраковку металла вследствие отклонения состава металла от заданного.

В возникновении зональной неоднородности наряду с избирательной кристаллизацией важную роль играют процессы, приводящие к перемещению ликвирующих элементов из одной части слитка в другую.

Такими процессами являются: диффузия примесей из двухфазной области в объем оставшегося жидкого металла;

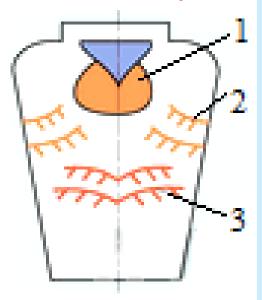


конвективные потоки металла В изложнице, приводящие выносу ликватов верхнюю В части среднюю слитка; объемов всплывание загрязненного примесями металла вследствие того, что их плотность меньше плотности остального металла.

По этим причинам верхняя и осевая части слитка, кристаллизующиеся в последнюю очередь, обычно обогащаются примесями.

Проявление зональной ликвации зависит кроме всего прочего от степени раскисленности металла.

Зональная ликвация в слитке спокойной стали. В наружной корковой зоне слитка ликвация отсутствует и состав металла здесь не отличается от состава жидкой стали,

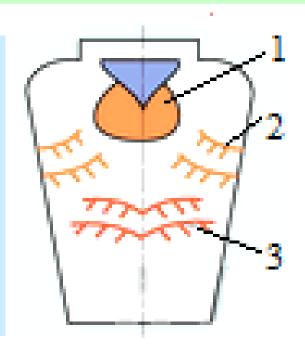


поскольку из-за быстрой кристаллизации поверхностных слоев слитка ликвационные процессы здесь не успевают развиться.

В остальном объеме слитка ликвация серы, фосфора и углерода подчиняется следующей закономерности: в верхней части слитка содержание элементов возрастает в направлении к оси; в средней по высоте части слитка ликвация незначительна; в нижней части наблюдается обратная ликвация — содержание серы, фосфора и углерода убывает в направлении к оси слитка.

Отрицательную ликвацию в нижней части слитка объясняют всплыванием и перемещением примесей в верхнюю часть слитка.

Наряду с отмеченной общей закономерностью распределения ликвирующих примесей в слитке спокойной стали наблюдаются специфические виды ликвации:

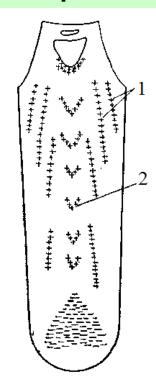


V-образная под усадочной раковиной и скопление примесей в виде нитей или полос — Λ -образная ликвация или «зона усов».

Образование V-образной ликвации объясняют опусканием осевой усадочные пустоты загрязненного части слитка кристаллизации примесями прибыли. В процессе металла из двухфазном объемы последние металла, находящегося в состоянии, опускаются вследствие усадки по осевой части слитка.

При перемещении увлекается и загрязненная ликватами жидкость из примыкающей двухфазной области, которая заполняет возникающие при усадке разрывы, располагаясь в форме воронки.

Повышенная **ВЯЗКОСТЬ** металла конце кристаллизации слитка наличие **MOCTOB** препятствуют всплыванию ЭТОЙ ликватов, и зоне сохраняется повышенное содержание серы, фосфора и углерода.

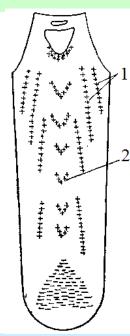


Причина образования **Л**- образной ликвации окончательно не выяснена.

Одни металлурги считают «усы» следами выделявшихся при кристаллизации пузырьков водорода, которые увлекали за собой примеси; другие видят причину образования «усов» в опускании загрязненного примесями металла в усадочные полости низа слитка по узким каналам между осями дендритов.

Наибольшее количество ликвирующих элементов обнаруживается в подприбыльной осевой части слитка, где металл затвердевает в последнюю очередь, а также в районе «усов».

В слитках легированной стали массой 2,5—4,5 т степень ликвации под усадочной раковиной составляет, %: серы 170—300, фосфора 150—260, углерода 150—200. Обычно эта часть слитка отрезается при прокатке.

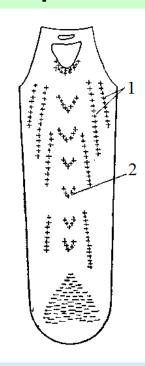


Развитие в слитке зональной ликвации того или иного вида зависит от ряда факторов. Зональная ликвация развивается тем сильнее, чем больше масса и поперечное сечение слитка и чем больше длительность его затвердевания.

Одни металлурги считают «усы» следами выделявшихся при кристаллизации пузырьков водорода, которые увлекали за собой примеси; другие видят причину образования «усов» в опускании загрязненного примесями металла в усадочные полости низа слитка по узким каналам между осями дендритов.

В связи с этим высококачественные и легированные стали, используемые для изготовления деталей ответственного назначения, разливают в слитки небольшой массы (<6,5 т).

При увеличении содержания легирующих элементов (Ni, Cr, V) в стали ликвация несколько уменьшается.

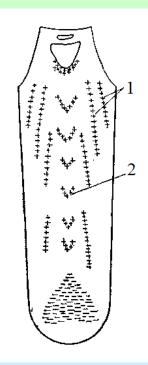


Существенно снижает ликвацию серы, фосфора и углерода никель; при содержании никеля в стали более 4 % ликвация этих элементов в слитке незначительна.

Все мероприятия, направленные на борьбу с развитием усадочных дефектов, будут способствовать также и уменьшению V-образной ликвации. В свою очередь факторы, вызывающие повышение скорости охлаждения и кристаллизации слитка, будут уменьшать развитие Л-образной ликвации.

Уменьшению развития зональной ликвации обоих видов будет способствовать меньшая газонасыщенность стали, так как выделение газов при кристаллизации приводит к развитию перераспределения примесей.

При увеличении содержания легирующих элементов (Ni, Cr, V) в стали ликвация несколько уменьшается.

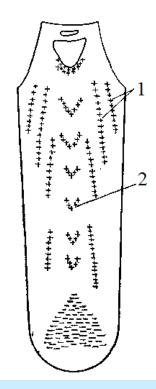


Низкое содержание ликвирующих примесей (S и P) в металле не только снижает абсолютное количество этих примесей в местах скопления ликватов,

но также повышает температуру плавления металла, уменьшает интервал кристаллизации и повышает скорость кристаллизации. Все это ослабляет процесс перераспределения примесей.

Зональная ликвация в слитке кипящей стали. В механически закупоренном слитке наружный слой здоровой корки вследствие очень быстрого затвердевания по составу не отличается от жидкой стали.

В остальном объеме до вторичных пузырей наблюдается отрицательная ликвация серы, фосфора и углерода.

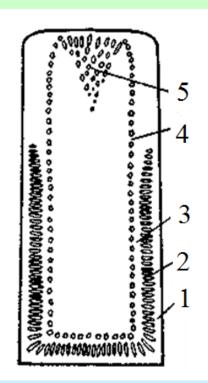


Это объясняется тем, что при активном кипении ликваты выносятся в верхнюю часть слитка. Центральная часть слитка (внутри вторичных пузырей), затвердевающая после закупоривания, загрязнена ликватами.

Строение слитка кипящей стали: а - механически закупоренного; б - химически закупоренного; 1 - плотная наружная корочка; 2 - зона сотовых пузырей; 3 - промежуточная плотная зона; 4 - зона вторичных пузырей; 5 - скопление пузырей СО;

При этом содержание серы, фосфора и углерода возрастает в направлении от поверхности к оси и от низа к верху слитка.

Максимальное скопление примесей — «ликвационный центр» — находится в середине верхней части слитка на расстоянии 10—20 % высоты от его верха.

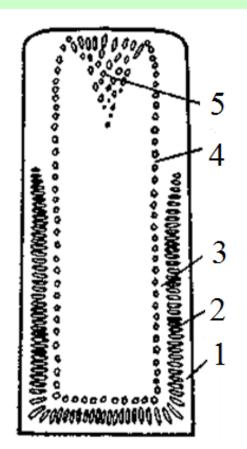


Зональная: ликвация слитках кипящей стали в связи интенсивной циркуляцией металла выражена значительно сильнее, чем слитках спокойной стали.

В центре скопления примесей крупных механически закупоренных слитков степень ликвации серы может достигать 800 %, фосфора 500 %, углерода 300 %.

В связи с этим при производстве качественных кипящих сталей для удаления скопления вредных примесей головную обрезь приходится увеличивать до 10— 13 % от массы слитка (вместо 5— 9 % для рядовой стали).

В связи с сильным развитием ликвации при механическом закупоривании его в последние годы заменяют химическим.

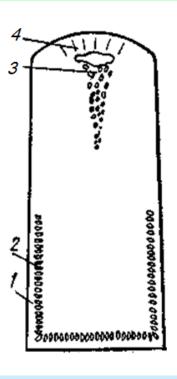


В этом случае зональная неоднородность выражена значительно слабее из-за раннего прекращения кипения, поскольку химическое закупоривание производят через 1—1,5 мин поле окончания наполнения изложницы, а механическое — через 7—15 мин.

Строение химически закупоренного слитка: 1 - плотная наружная корочка; 2 - зона сотовых пузырей; 3 - скопление пузырей и усадочных пустот; 4 - мост плотного металла

В химически закупоренном слитке быстро затвердевающая корковая зона и зона слабо развитых сотовых пузырей не имеют заметной ликвации.

В остальном объеме слитка отмечается слабо заметное повышение содержания примесей в направлении от низа к верху и от поверхности к оси слитка.

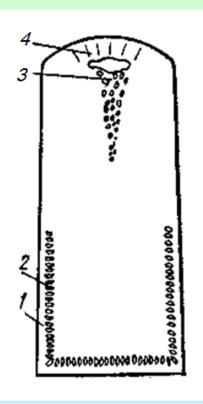

Имеется слабо выраженные Λ-образная ликвация и V-образная, располагающа яся под зоной пустот и пузырей.


На оси слитка па расстоянии 25—35 % высоты от верха сходится ликвационный центр — локальное скопление примесей. В слитке полуспокойной стали характер ликвации примерно такой же, как в химически закупоренном слитке кипящей стали.

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИКВАЦИИ

Ликвация (неоднородность распределения) примесей - углерода, серы, фосфора и т.д. - определяется методом отпечатка. В этом случае изучают не непосредственно макроструктуру шлифа, а ее отпечаток, полученный на фотобумаге следующим образом.

На поверхность готового к травлению макрошлифа накладывают засвеченную бромсодержащую фотобумагу, которую предварительно пропитывают 5% водным раствором серной кислоты.



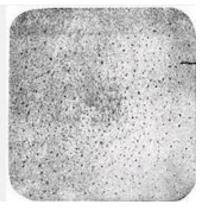

После выдержки течение 2-3 МИН фотобумагу снимают макрошлифа, тщательно промывают водой, фиксируют растворе гипосульфита, снова промывают и просушивают.

Сера содержится в стали в виде соединений FeS или MnS.

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИКВАЦИИ

На участках поверхности, где есть скопление серных соединений, происходит реакция между ними и серной кислотой, оставшейся на фотобумаге

$$FeS + H2SO4 = FeSO4 + H2S$$

$$MnS + H2SO4 = MnSO4 + H2S$$

Сероводород H₂S вступает в реакцию с бромистым серебром фотоэмульсии по реакции

$$H_2S + 2AgBr = Ag_2S + 2HBr$$

Сернистое серебро Ag₂S, которое образуется в результате реакции, имеет темный цвет. Таким образом, на оттиске образуются темные пятна, которые соответствуют местам расположения сернистых включений. Чем больше количество серы в металле, тем больше темных пятен на поверхности отпечатка.

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИКВАЦИИ


Аналогичным образом оценивают количество и расположение включений фосфора, который находится в железоуглеродистых сплавах, главным образом, в виде химического соединения Fe₃P₂:

$$Fe_3P_2+3H_2SO_4=3FeSO_4+2PH_3$$

 $PH_3+3AgBr=Ag_3P+3HBr$

Химическое соединение Ag₃P имеет желто-лимонный цвет, и на отпечатке места, где расположен фосфор, хорошо выявляются.

Такие отпечатки характеризуют степень загрязненности металла этими элементами и их распределение.

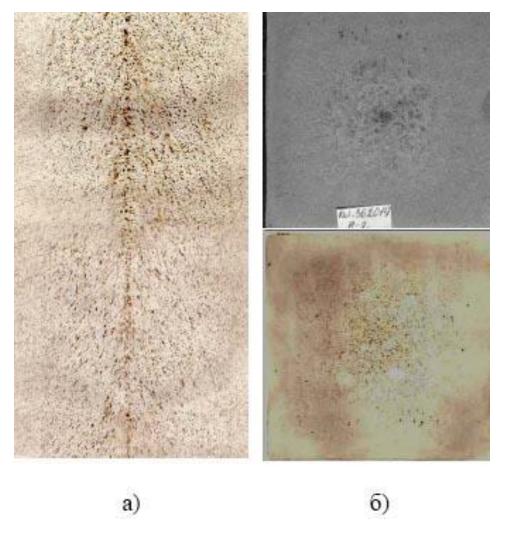

Серный отпечаток (а) и фото(б) продольного сечения блюмовой заготовки с осевой ликвацией

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- 1. Отшлифовать образцы для проведения макроанализа.
- 2. Протравить образцы.
- 3. С одного макрошлифа снять отпечаток для выявления ликвации серы и проанализировать его.

4. С другого макрошлифа снять отпечаток для выявления ликвации фосфора и проанализировать его.

8. Оформить отчёт о работе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Оформление отчета

Отчет должен включать:

- 1. Цель работы.
- 2. Краткое изложение теоретических основ работы.
- 3. Сернистый отпечаток и его описание.
- 4. Отпечаток с соединениями фосфора и его описание.
- 5. Выводы.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ

Контрольные вопросы

- 1. С какой целью проводится раскисление стали?
- 2. Как раскисляют спокойную сталь?
- 3. Как раскисляют кипящую сталь?
- 4. Как раскисляют полуспокойную сталь?
- 5. Строение слитка спокойной стали.
- 6. Строение слитка полуспокойной стали.
- 7. Строение слитка кипящей стали.
- 8. Факторы, влияющие на строение слитков.
- 9. Мероприятия по уменьшению усадочной раковины в слитке спокойной стали.
- 10. Как влияет степень раскисления на свойства стали?