



Лекция 9

литъе в кокиль

Поток 21 МС

Автор доц. Тарабанова В.П.


Lect 9 21MC LV TVP

2015pptx


План лекции

1. Виды кокилей
2. Способы заливки металла
3. Факторы, от которых зависит стойкость кокиля
4. Последовательность технологического процесса литья в кокиль
5. Преимущества литья в кокиль
6. Технологические режимы литья в кокиль

Кокиль неразъемный (а) и разъемный с вертикальной плоскостью разъема (б)

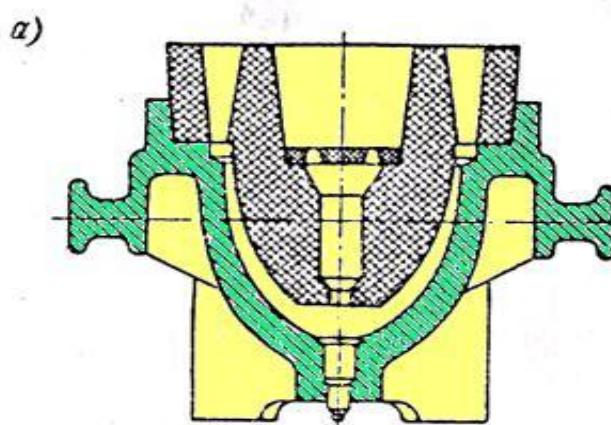

Кокиль неразъемный
для деталей простой
конфигурации

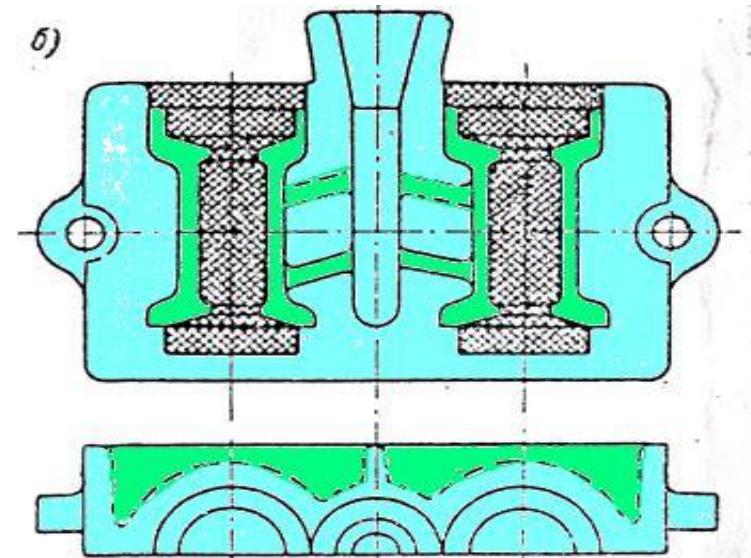


Кокиль разъемный с вертикальной
плоскостью разъема также для
деталей простой конфигурации
(плиты, диски и т.п.)


Выбор типа кокиля зависит от конфигурации и размеров отливки,
расположения отливки в форме, конструкции литниковой
системы, виды сплава, количества стержней

Кокиль разъемный с горизонтальной плоскостью (в) и с горизонтальной и вертикальной плоскостью разъема (г)

(г)

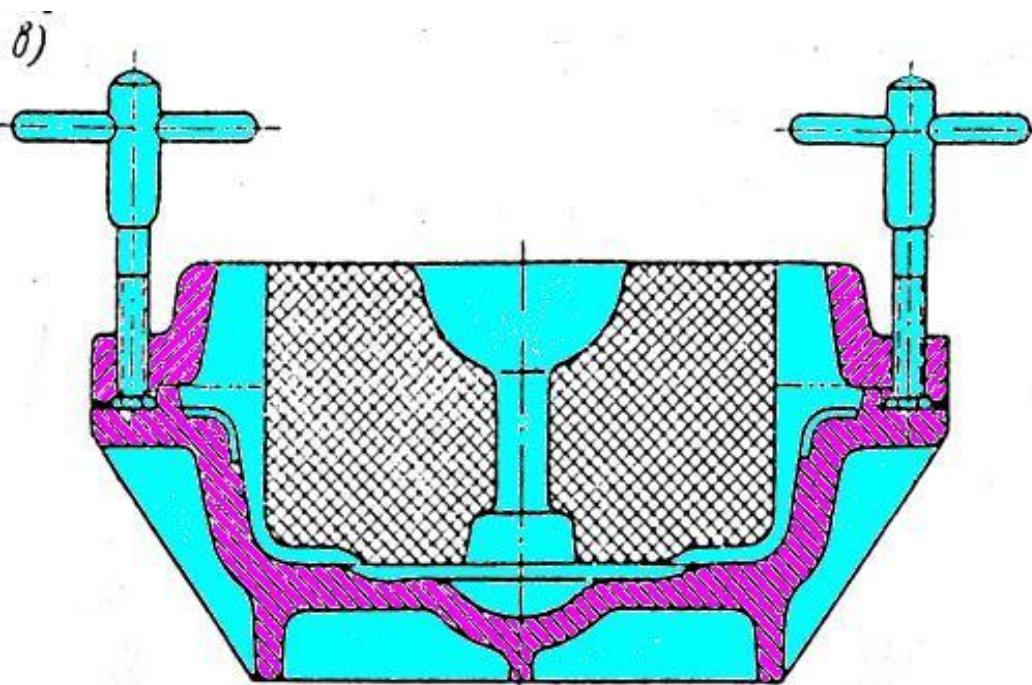


Для отливок
небольшой высоты со
стержнями и без
стержней

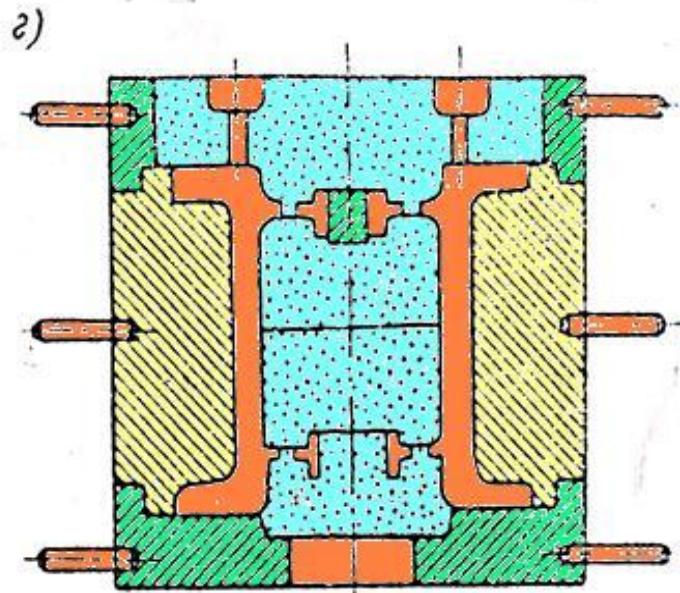

Для отливок сложной
конфигурации и
большого габарита

Кокиль с охлаждаемыми штырями

Для
увеличения
теплоотдачи
на наружной
поверхности
кокилей
делают
штыри,

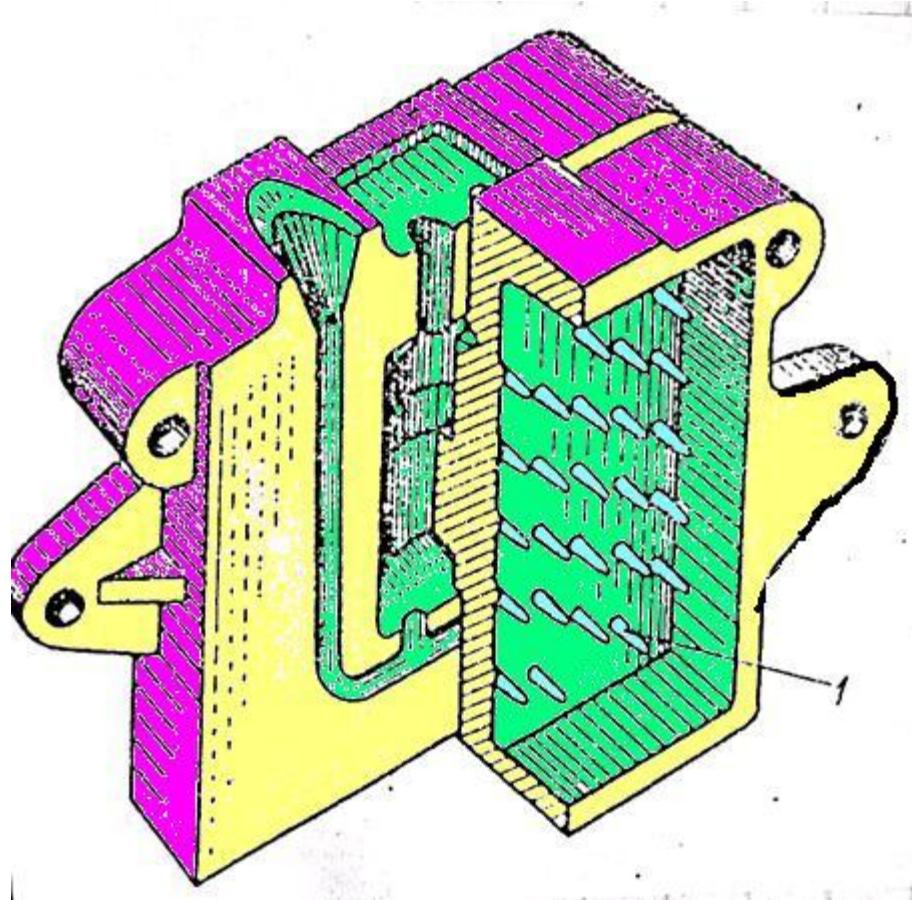

так называемые
холодильники 1

Формы со штырями отдают тепло на 28 % больше, чем без них

Способы подвода металла в полость кокиля



Сверху для невысоких и несложных отливок из цветных и черных металлов, обеспечивает меньший расход металла на литниковую систему, но сильный удар струи металла




Сифонная обеспечивает более спокойное поступление металла, но в прибыль поступает наиболее холодный металл



Вертикально-щелевой литник для крупных и средних отливок из алюминиевых сплавов

Вертикально – щелевая литниковая система, используемая при заливке металла в кокиль

1 – литниковая воронка;
2 – зигзагообразный стояк;
3 – горизонтальный канал

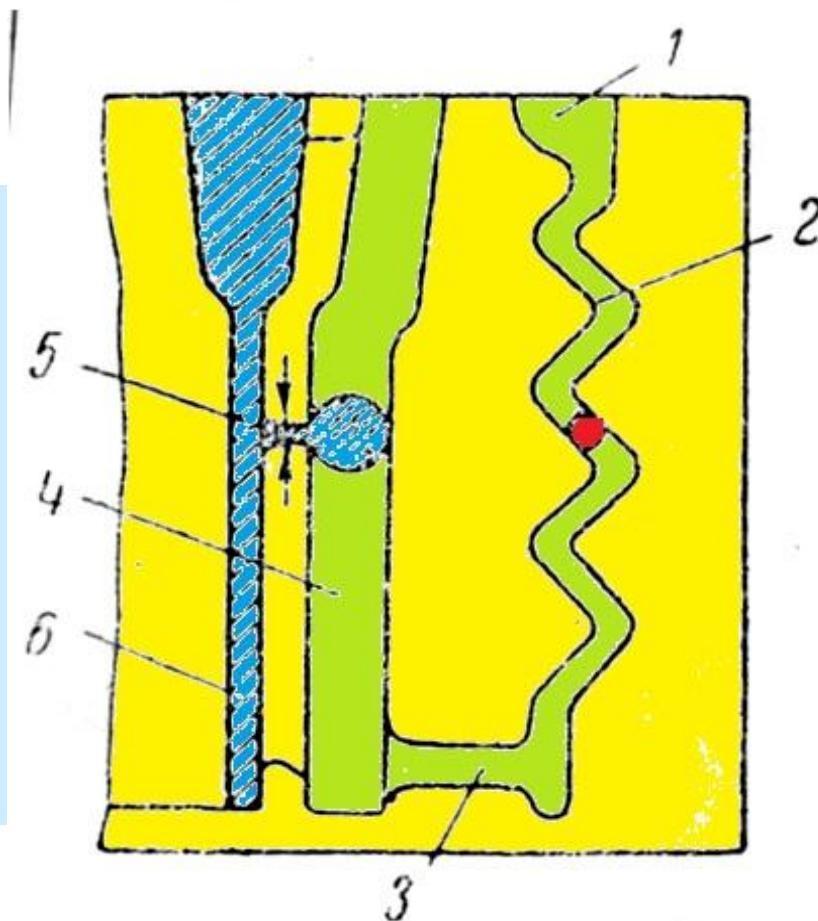

4 – вертикальный канал;
5 – щелевой питатель;
6 - форма

Зигзагообразная форма стояка 2 обеспечивает торможение струи металла, устраняет завихрение струи и уменьшает засасывание воздуха

Требования, которым должен удовлетворять материал кокиля


Не привариваться к отливке

Хорошо сопротивляться резкой смене температур



Не подвергаться структурным и фазовым превращениям, которые вызывают возникновение напряжений

Факторы, от которых зависит стойкость кокиля

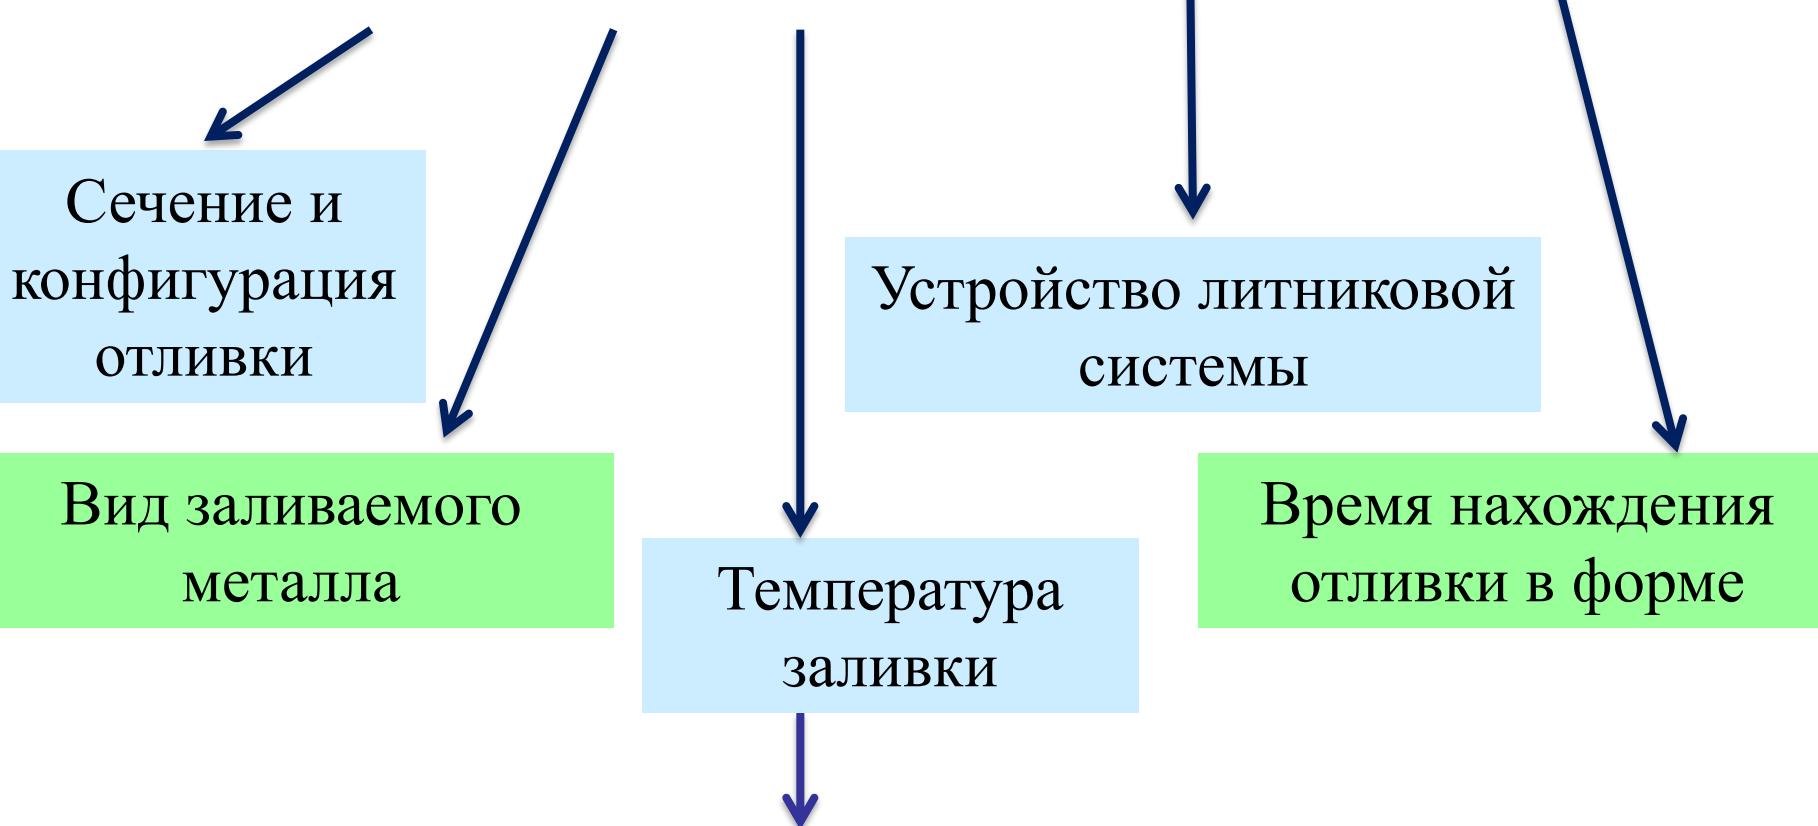

Последовательность операций технологического процесса литья в кокиль

1) Нанесение на рабочую поверхность формы облицовки

2) Подогрев формы до требуемой температуры

3) Установка стержней в форму




4) Закрытие формы

5) Заливка металла в форму

6) Раскрытие формы и выталкивание из неё отливки


7) Обрубка литниковой системы и очистка отливок

Преимущества литья в кокиль

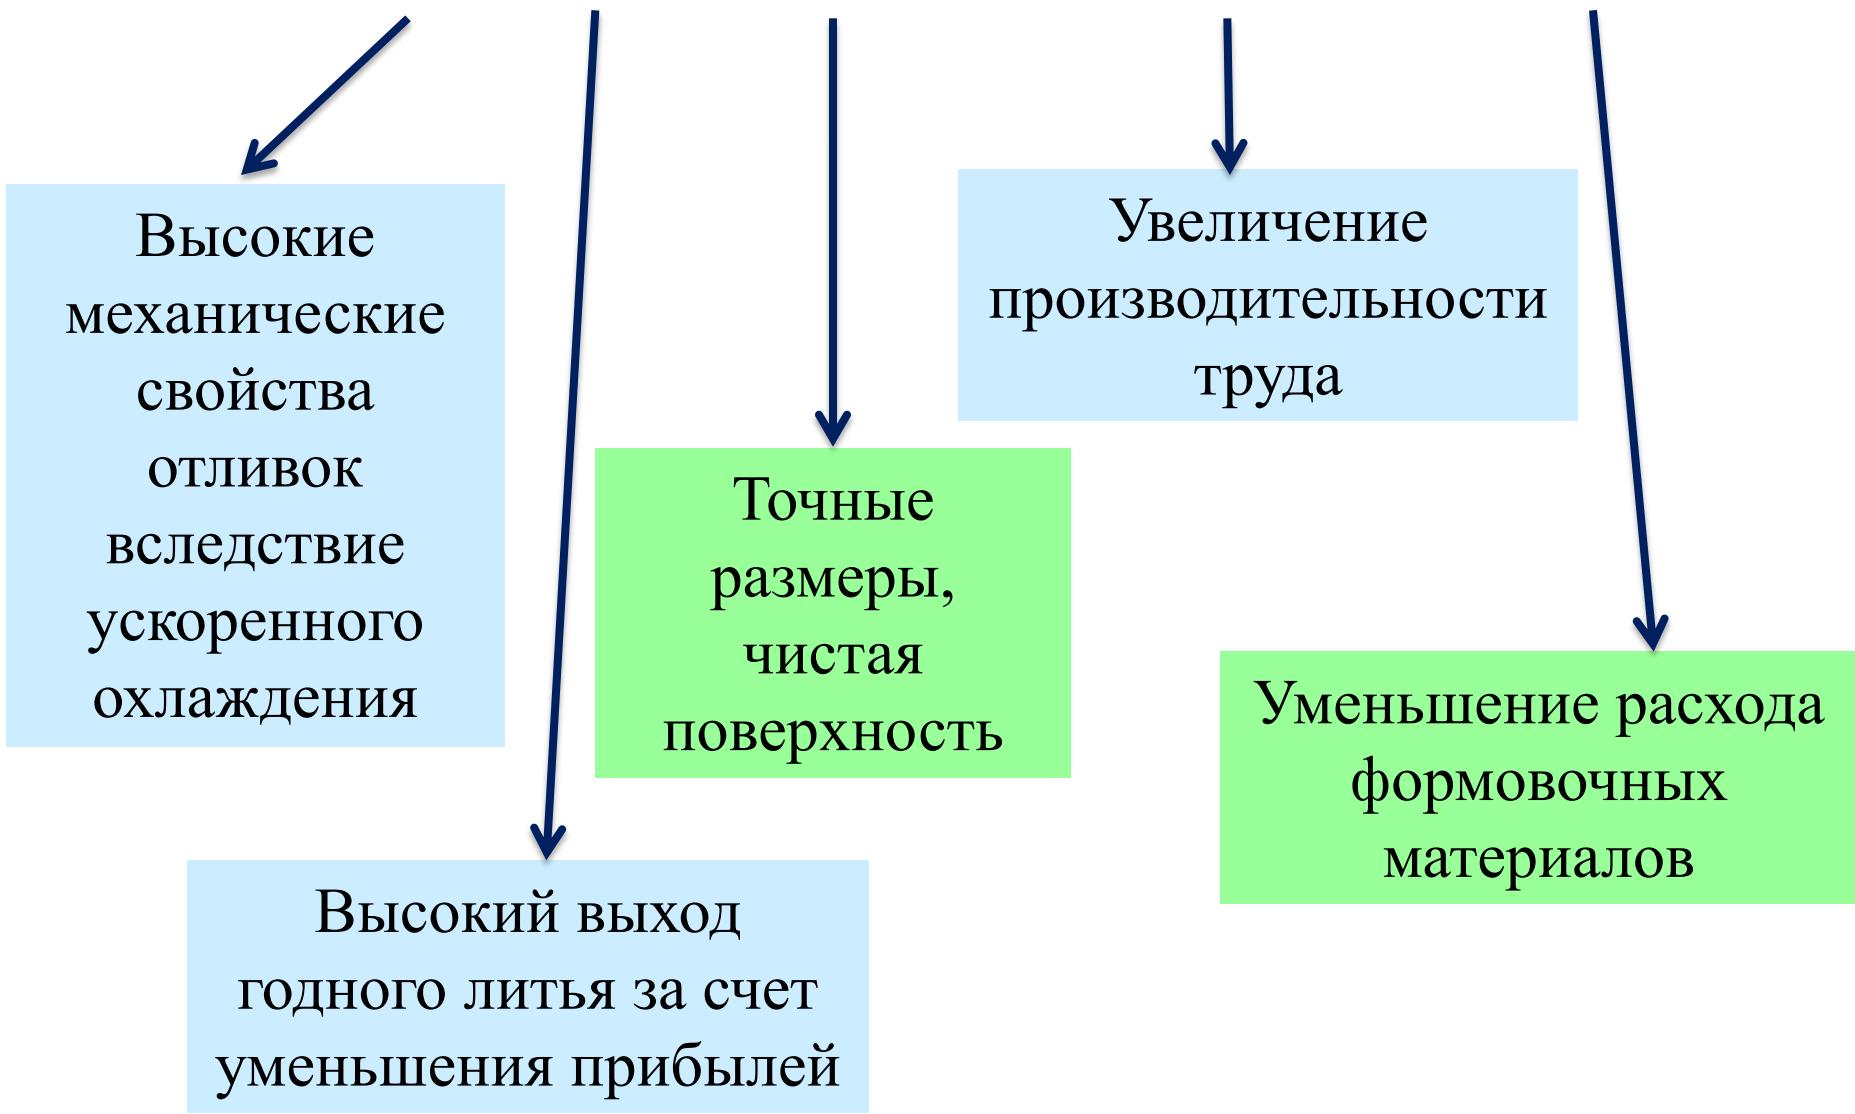

Зависимость стойкости кокиля Кзал от тепла работы

При малом темпе работы перед заливкой температура кокиля будет ниже заданной,

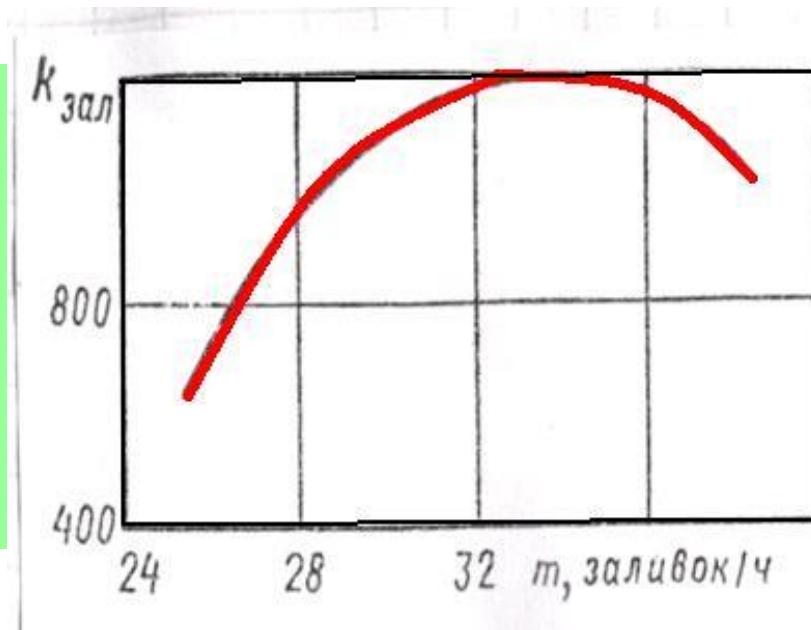


что приведет к увеличению остаточных напряжений в конце и стойкость его понизится

Существует оптимальный темп работы кокиля, при котором его стойкость Кзал наибольшая

Схема распределения температур в системе отливка-кокиль

T_0 – температура поверхности отливки

T_n – температура поверхности кокиля

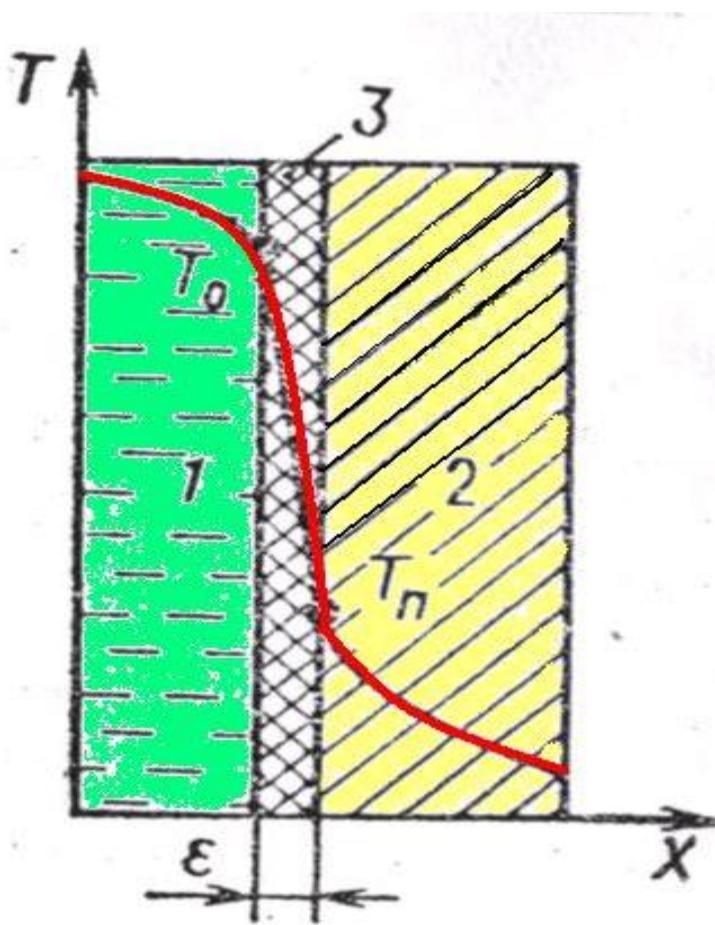

ε – толщина слоя огнеупорного покрытия;
1 – отливка (расплав)
2 – рабочая поверхность кокиля
3 – слой покрытия

Изменяя толщину покрытия и его теплопроводность, можно регулировать скорость охлаждения отливки, а следовательно, её структуру, плотность, механические свойства

Задания для самостоятельной работы

1. Проведите сравнение стойкости стальных и чугунных форм и дайте объяснение .
2. Объясните явление отбела при получении чугунных отливок в кокиле.
3. Объясните, в каких случаях используются кокили с несколькими разъемами.

Тема

ЛИТЬЕ В КОКИЛЬ

Литература: Балакина Л.Н. «Литейное производство»,
стр. 204-207